



Гидравлическая система с выносным прессом

Профессиональная серия



Паспорт модели:
ПГП-300 (КВТ)
ПГП-300А (КВТ)

www.kvt.su

ВНИМАНИЕ!

Прочтите данный паспорт перед эксплуатацией инструмента и сохраните его для дальнейшего использования. Пожалуйста, обратите внимание на предупреждающие надписи. Это поможет Вам продлить срок службы инструмента, избежать его повреждения и травм при работе.

| Назначение | Комплект поставки | |
|---|---|----------|
| Технические характеристики | | |
| Параметры/инструмент | ПГП-300 | ПГП-300А |
| Пресс гидравлический | 1 шт. | |
| Помпа гидравлическая ПМР-7003 | 1 шт. | |
| Рукав высокого давления | 1 шт. | |
| Сменные матрицы | 12 шт. | |
| Ремкомплект | 1 шт. | |
| Пластиковый кейс | 1 шт. | |
| Паспорт | 1 шт. | |
| Гидравлические системы с выносным прессом ПГП-300 (КВТ) и ПГП-300А (КВТ) предназначены для опрессовки медных, алюминиевых и алюмомедных наконечников и гильз. Гидравлическая система ПГП-300А (КВТ) обладает меньшим весом благодаря использованию в конструкции алюминиевых сплавов. | | |
| Профиль обжима | Гексагональный | |
| Максимальное усилие, т | 12 | |
| Максимальное рабочее давление помпы, МПа | 70 | |
| Диапазон опрессовывания: медные наконечники, мм ² алюминиевые наконечники, мм ² | 10-300 10-300 | |
| Ход поршня, мм | 20 | |
| Диапазон рабочих температур | -15...+50°C | |
| Поворот рабочей головы | 360° | |
| Ширина опрессовочного профиля матрицы, мм | 10 | |
| Длина рукава высокого давления, м | 1,3 | |
| Материал пресса | сталь | алюминий |
| Рабочая жидкость | Гидравлическое всесезонное масло «КВТ»* | |
| Объем рабочей жидкости, л | 0,30 | |
| Вес инструмента/ комплекта, кг | 6,1/10,0 | 5,7/9,6 |
| Габаритные размеры кейса, мм | 480x350x150 | |

* В качестве альтернативной замены возможно использование всесезонных гидравлических масел марки ВМГЗ с индексом вязкости не менее 105 единиц, сохраняющим свойства в температурном диапазоне -40...+50 °C

Устройство и принцип работы

Гидравлическая система с выносным прессом представляет собой набор из пресса-ком **ПГ-300 (КВТ)** или **ПГ-300А (КВТ)** и помпы **ПМР-700З (КВТ)**, соединенных рукавом высокого давления (РВД) при помощи быстроразъемного соединения (БРС), позволяющего быстро и без потерь масла подсоединять (отсоединять) рукав высокого давления.

Пресс гидравлический состоит из гидроцилиндра, поршня гидравлического, пружины возврата поршня в исходное положение и стопорного штифта.

Сменные матрицы устанавливаются в пазы рабочей зоны пресса. Помпа приводится в действие рукояткой. Масло через БРС и рукав высокого давления нагнетается в гидроцилиндр пресса, который создает необходимое усилие в рабочей зоне.

Матрицы, под действием штока, смыкаются и опрессовывают изделие.

После полного сброса давления возвратная пружина пресса перемещает поршень в исходное положение.



Меры безопасности

- Прессы гидравлические помповые ПГП-300 (КВТ), ПГП-300А (КВТ) являются профессиональным инструментом, эксплуатация и обслуживание которых должна производиться квалифицированным персоналом согласно требований охраны труда при работе с гидравлическим инструментом и требований настоящей инструкции



Ознакомьтесь с инструкцией!

Перед началом работы внимательно изучите паспорт инструмента!



Не работайте без матриц!

Создание давления без установленных в пресс матриц, приведет к поломке пресса!



Осторожно! Возможна травмирование!

Берегите руки! Не помещайте пальцы в рабочую зону инструмента!



Не работать под напряжением!

Перед началом работы убедитесь, что линия обесточена и заземлена!

Меры безопасности

- Используйте пресс согласно его назначения
- Внимательно осмотрите пресс на предмет целостности, в случае обнаружения дефектов следует обратиться в Сервисный Центр КВТ
- Запрещено создавать дополнительное давление после смыкания матриц, если инструмент не оснащен клапаном АСД
- Не проводите работы при температурах выше или ниже рабочего диапазона, это может привести к поломке инструмента
- Внимательно осмотрите рукав высокого давления на предмет целостности
- Не используйте инструмент при обнаружении повреждений рукава высокого давления
- Вовремя работы рукав должен быть без перегибов и максимально выпрямлен
- Перед тем как отсоединять рукав убедитесь, что давление в системе сброшено
- Закрывайте БРС рукава высокого давления заглушкой, когда он отсоединен во избежание загрязнения клапана
- После длительного использования масло постепенно утрачивает свои рабочие характеристики и требует замены (не менее 1 раза в 2 года, а в случае интенсивного использования не реже 1 раза в год)
- В качестве рабочей жидкости применяйте только масла указанные в технических характеристиках
- В случае обнаружения некорректной работы пресса, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный Центр КВТ
- В случае проведения самостоятельного ремонта используйте только оригинальные запчасти КВТ, которые Вы можете приобрести в Сервисном Центре КВТ. Предварительно согласуйте проведение самостоятельного ремонта с Сервисным Центром КВТ, иначе возможна потеря гарантии на инструмент (согласно разделу №4 п.6 Положения о гарантийном обслуживании)



ВНИМАНИЕ!

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с оборудованием.


Подготовка к работе




Во время подготовки инструмента к эксплуатации убедитесь, что используемое гидравлическое масло соответствует температуре окружающей среды в месте проведения работы. Проверьте наличие и уровень масла в резервуаре инструмента

Подготовка к работе


- Выберите матрицы согласно рекомендации в разделе «Выбор матриц для алюминиевых наконечников и гильз по ГОСТ» либо «Выбор матриц для медных наконечников и гильз по ГОСТ»

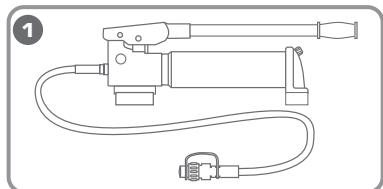

Установите помпу по возможности на ровной, плоской поверхности. Такое положение обеспечит устойчивость насоса во время работы

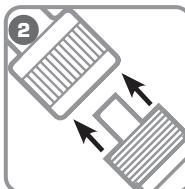


Присоедините рукав РВД к клапану на исполняющем оборудовании через БРС

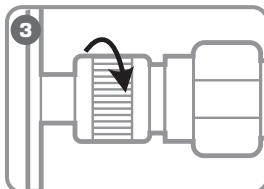


Плотно затяните гайку БРС, приложив достаточное усилие для обеспечения хорошего соединения (без применения слесарного инструмента)

Порядок работы

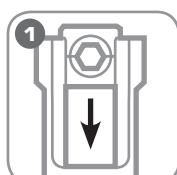


Установите матрицы необходимого размера в пазы рабочей головы

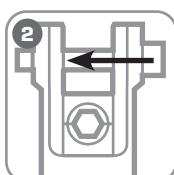

Убедитесь, что штифт задвинут до упора




Поверните винт сброса давления в положение «Закрыть»

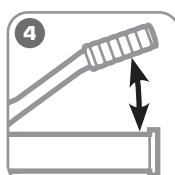

Установите изделие между матрицами, опрессуйте его, нагнетая давление рукояткой помпы



Поверните винт сброса давления в положение «Открыть»

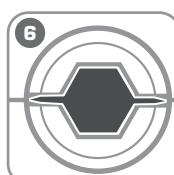

Если на изделии образовался облой, удалите его





После смыкания матриц не создавайте дополнительное давление



Не вносите изменения в конструкцию пресса. Не используйте удлиннители на рукоятке помпы

Завершение работы

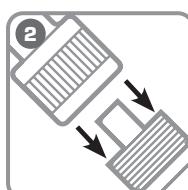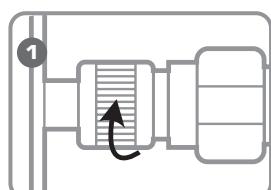

1. После завершения работы убедитесь, что давление в системеброшено. Открутите гайку быстроразъемного соединения.

2. Отсоедините рукав помпы от исполняющего инструмента и установите заглушку на БРС.

Выбор матриц для алюминиевых наконечников и гильз ГОСТ 9581-80, ГОСТ 23469.2-79

| Типоразмер | Сечение, мм ² (класс жилы) | Матрицы | Количество опрессовок | |
|-----------------------|--|--------------|-----------------------|--------|
| | | | Наконечники | Гильзы |
| 10-8-4,5 | 10 (1,2) | «10» | 1 | 2 |
| 16-(6,8)-5,4 | 16 (1,2) | «25» | 2 | 4 |
| 25-8-7 | 16 (3); 25 (1,2) | «35» | 2 | 4 |
| 35-10-8 | 25 (3); 35 (1,2) | «50» | 2 | 4 |
| 50-10-9 | 35 (3); 50 (1) | «70» | 2 | 4 |
| 70-10-11 | 50 (2); 70 (1, 2) | «95» | 3 | 6 |
| 70-10-12 | 50 (3); 95 (1) | | | |
| 95-12-13 | 70 (3); 95 (2) | «95» | 3 | 6 |
| 120-(12,16)-14 | 120 (1) | «120» | 3 | 6 |
| 150-(12,16)-16 | 95 (3); 120 (2); 185 (1) | «150» | 3 | 6 |
| 150-(12,16)-17 | 120 (4); 150 (1, 2) | | | |
| 185-(16,20)-18 | 185 (2) | «185» | 3 | 6 |
| 185-(16,20)-19 | 150 (3) | | | |
| 240-20-20 | 240 (1) | «240» | 3 | 6 |
| 240-20-22 | 240 (2) | | | |
| 300-20-24 | 300 (1,2) | «300» | 3 | 6 |

Требования к опрессовке



Недожим.

Опрессовка выполнена матрицами большего размера. Недостаточная степень опрессовки.



Оптимальная опрессовка.

Надежное контактное соединение. При образовании облоя его необходимо удалить.



Чрезмерный обжим.

Опрессовка выполнена матрицами меньшего размера. Чрезмерное сдавливание. Возможно разрушение.

- Опрессованное контактное соединение должно удовлетворять требованиям **ГОСТ 10434-82**.
- Для формирования надежного контактного соединения правильно подбирайте матрицы для опрессовки, руководствуясь таблицами на стр. 6 и 7.
- Соблюдайте порядок и количество опрессовок, исключая возможность соединения с недостаточной и чрезмерной степенью обжима.

**Выбор матриц для медных наконечников и гильз
ГОСТ 7386-80, ГОСТ 23469.3-79**

| Типоразмер | Сечение, мм ² (класс жилы) | Матрицы | Количество опрессовок | |
|--------------------------|--|--------------|-----------------------|--------|
| | | | Наконечники | Гильзы |
| 10-(5, 6, 8)-5 | 10 (2,3,4); 16(1) | «10» | 1 | 2 |
| 16-(6,8)-6 | 10 (5,6); 16 (2,3); 25 (1) | «16» | 1 | 2 |
| 25-(6,8)-7 | 16 (4,5,6); 25 (2); 35 (1) | «25» | 1 | 2 |
| 25-(6,8,10)-8 | 25 (3,4,5,6); 35 (2) | | | |
| 35-(8,10,12)-9 | 35 (3,4); 50 (1) | «35» | 1 | 2 |
| 35-(8,10,12)-10 | 35 (5,6); 50 (2) | | | |
| 50-(8,10,12)-11 | 50 (3,4); 70 (1,2) | «50» | 2 | 4 |
| 50-(8,10,12)-12 | 50 (5,6) | | | |
| 70-(10,12)-13 | 70 (3,4,6); 95 (1) | «70» | 2 | 4 |
| 95-(10,12)-15 | 70 (5); 95 (2,3,4,6); 120 (1,2) | «95» | 2 | 4 |
| 95-12-16 | 95 (5); 150 (1,2) | | | |
| 120-(12,16)-17 | 120 (3,4,5) | «120» | 2 | 4 |
| 120-16-18 | 120 (6); 185 (1,2) | | | |
| 150-(12,16)-19 | 150 (3,6); 185 (3) | «150» | 2 | 4 |
| 150-16-20 | 150 (4,5); 240 (1) | | | |
| 185-(12,16,20)-21 | 185 (4,6); 240 (1,2) | «185» | 2 | 4 |
| 185-(16,20)-23 | 185 (5); 300 (1,2) | | | |
| 240-(16,20)-24 | 240 (3,4,5,6) | «300» | 2 | 4 |

Классы гибкости



1 класс

Провод марки ПВ-1
(моножила)



2 класс

Провод марки ПВ-2



3 класс

Провод марки ПВ-3



4 класс



Провод марки ПуГВ



5 класс

Провод марки ПВС

Порядок опрессовки

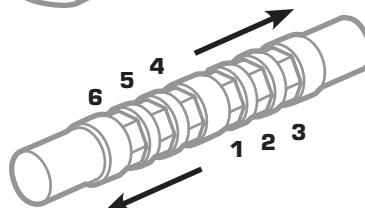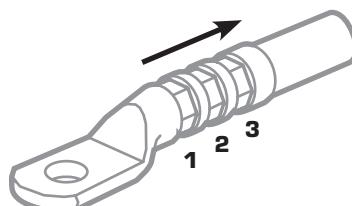

Обслуживание инструмента

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

- После завершения работ, инструмент должен быть протерт чистой ветошью для удаления различной грязи с инструмента, прежде всего в местах подвижных частей

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ МАСЛА



ВНИМАНИЕ!

Отработанное масло относится к 3 классу опасности. Утилизация отработанного масла должна проводиться в порядке, установленном потребителем, либо в соответствии с региональным или Федеральным законом

Правила и сроки гарантийного хранения

- Храните инструмент в заводской упаковке в сухом помещении. Избегайте хранения в условиях высокой влажности, так как это способствует возникновению коррозии. При длительном хранении участки, подверженные коррозии, обработайте противокоррозионным составом.
- Если инструмент долгое время находился на холде при температуре ниже -15 °C, то прежде чем начать работу выдержите инструмент 2-3 часа при температуре не ниже +10 °C. При этом удаляйте ветошью конденсат с поверхности инструмента, во избежание попадания влаги в гидросистему инструмента.
- Информацию о сроках гарантийного хранения Вы можете узнать на сайте www.kvt.su

Транспортировка

- Транспортировку инструмента необходимо производить в индивидуальной жесткой упаковке, обеспечивающей его целостность.
- Во время транспортировки не подвергайте ударом, оберегайте от воздействия влаги и попадания атмосферных осадков.

Возможные неисправности и способы их устранения

1 ОТСУТСТВУЕТ НЕОБХОДИМОЕ ДАВЛЕНИЕ

«Причина» - недостаточно гидравлического масла в помпе

«Решение» - долить рекомендуемое масло до необходимого объема согласно инструкции приложенной к помпе

«Причина» - загрязнение гидравлической системы помпы

«Решение» - замените гидравлическое масло согласно инструкции приложенной к помпе

«Причина» - не закрыт или неполностью закрыт винт сброса давления помпы

«Решение» - поверните дроссельный винт до упора в положение «закрыть», не прикладывая при этом чрезмерных усилий

2 ШТОК НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

«Причина» - БРС недостаточно хорошо присоединено к прессу

«Решение» - сбросьте давление на помпе и заново переподключите БРС

«Причина» - износ возвратной пружины рабочей головки пресса

«Решение» - обратитесь в Сервисный Центр КВТ по поводу приобретения возвратной пружины либо отправки/оформления пресса на сервисное обслуживание

3 ТЕЧЬ МАСЛА

«Причина» - износ уплотнений

«Решение» - замените уплотнения самостоятельно согласно инструкции на сайте КВТ в разделе самостоятельный ремонт www.kvt-service.tools, либо обратитесь в Сервисный Центр КВТ

4 ИНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Обратитесь в Сервисный Центр КВТ

! *По вопросу приобретения необходимых запчастей в случае проведения самостоятельного ремонта обратитесь в Сервисный Центр КВТ, либо отправьте инструмент для проведения ремонта*

Правила гарантийного обслуживания

Уважаемые покупатели!

- Мы непрерывно работаем над повышением качества обслуживания своих клиентов. Если у Вас возникли какие-либо проблемы с инструментом, мы всегда рассмотрим Ваши претензии и сделаем все возможное для их удовлетворения.
- Информацию о сроках гарантийного обслуживания Вы можете узнать на сайте www.kvt.su
- Гарантия не распространяется, либо ограничена сроками на ряд деталей, комплектующих, а так же на случаи, которые не являются гарантийными согласно разделу № 3 и № 4 Положения о гарантийном обслуживании.

Гарантийные обязательства не распространяются [согласно разделу №3 Общего положения о гарантийном обслуживании]:

- На инструмент с отсутствующими товарными знаками, без возможности его идентификации в качестве инструмента торговой марки «КВТ»;
- Упаковку, расходные, материалы и аксессуары
- (фильтры, сетки, мешки, картриджи, ножи, насадки и т.п.);
- Рабочие головы, штоки и рукоятки в гидравлических прессах, не оборудованных клапаном автоматического сброса давления (АСД);
- Резиновые и фторопластовые уплотнители гидравлического оборудования;
- Храповый механизм секторных ножниц (храповик, стопорная собачка, пружины);
- Все лезвия режущего инструмента (кабелерезов, тросорезов, болторезов и т.п.);
- Резьбовые шпильки инструмента для пробивки отверстий;
- Возвратные пружины в ручном инструменте (пресс-клещи, стрипперы для проводов и т.д.);

Случай не является гарантийным [согласно разделу №4 Общего положения о гарантийном обслуживании]:

- При предъявлении претензии по внешнему виду, механическим повреждениям, отсутствию крепежа и некомплектности инструмента, возникшей после передачи товара Покупателю;
- При наличии повреждений, вызванных использованием инструмента не по назначению, связанных с нарушением правил эксплуатации, порядка регламентных работ, а так же условий хранения и транспортировки;
- При наличии следов деформации или разрушения деталей и узлов инструмента, вызванных превышением допустимых технических возможностей инструмента (например превышение максимально допустимых диаметров кабелей, тросов при резке, резке кабелей со стальным сердечником ножницами не предназначенными для этого и т.д.);
- При внесении изменений в конструкцию инструмента;
- При самостоятельной регулировке инструмента, приведшей к выходу инструмента из строя;
- При самостоятельном ремонте или замене деталей инструмента и расходных материалов на нештатные, либо ремонте в других мастерских и сервисных центрах;
- В случае поломки или снижения работоспособности инструмента в результате влияния внешних неблагоприятных факторов (воздействия влаги, агрессивных сред, высоких температур и т.п.);
- При выработке и износе отдельных узлов инструмента, возникших по причине чрезмерного интенсивного использования инструмента;
- При наличии повреждений, либо преждевременного выхода из стоя деталей и узлов, вызванных попаданием грязи, абразивных частиц и посторонних предметов в подвижные механические и гидравлические узлы инструмента;
- При нарушении работоспособности инструмента, возникшей по причине независящей от производителя (форс-мажорные обстоятельства, стихийные бедствия, техногенные катастрофы и т.п.)

Сводная таблица характеристик гидравлических прессов «КВТ»

| Модель | Диапазон опрессовки, мм ² | | Профиль опрессовки | Количество матриц, шт. | Усилия | Клапан АСД |
|-------------|--------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|--------|------------|
| | Cu | Al | | | | |
| ПГР-70 | 4-70 | 10-70 | гексагональный | 8 | 5 | - |
| ПГРс-70 | 4-70 | 10-70 | гексагональный | 8 | 5 | + |
| ПГРс-70АМ | 4-70 | 10-70 | гексагональный | 8 | 5 | + |
| ПГР-120 | 10-120 | 10-120 | гексагональный | 8 | 8 | - |
| ПГРс-120 | 10-120 | 10-120 | гексагональный | 8 | 8 | + |
| ПГРс-120у | 10-120 | 10-120 | гексагональный | 8 | 8 | + |
| ПГРс-120А | 10-120 | 10-120 | гексагональный | 8 | 8 | + |
| ПГРс-240 | 10-185 | 10-240 | клиновидный | 1 | 12 | + |
| ПГРс-240у | 4-185 | 10-240 | гексагональный | 12 | 6 | + |
| ПГРс-240А | 4-185 | 10-240 | гексагональный | 12 | 7 | + |
| ПГ-240БМ | 16-240 | 16-240 | клиновидный | 1 | 7 | - |
| ПГРА-240 | 4-185 | 10-240 | гексагональный | 12 | 5 | + |
| ПГРА-300* | 16-300 | 25-240 | гексагональный | 11 | 12 | + |
| ПГР-300* | 10-300 | 10-300 | гексагональный | 12 | 12 | - |
| ПГРс-300* | 10-300 | 10-300 | гексагональный | 12 | 12 | + |
| ПГРс-300у | 16-300 | 16-300 | гексагональный | 11 | 12 | + |
| ПГРс-300А* | 10-300 | 10-300 | гексагональный | 12 | 12 | + |
| ПГРс-300АМ* | 10-300 | 10-300 | гексагональный | 12 | 12 | + |
| ПГП-300* | 10-300 | 10-300 | гексагональный | 12 | 12 | - |
| ПГП-300А* | 10-300 | 10-300 | гексагональный | 12 | 12 | - |
| ПГРс-400у | 50-400 | 35-400 | гексагональный | 9 | 13 | + |
| ПГРА-400 | 50-400 | 35-300 | гексагональный | 9 | 13 | + |
| ПГРА-630А | 150-630 | 150-630 | гексагональный | 7 | 25 | + |
| ПГ-630 | 150-630 | 150-630 | гексагональный | 7 | 25 | - |
| ПГ-1000 | 400-1000 | 400-1000 | гексагональный | 5 | 45 | - |

* Прессы ПГР и ПГРс (КВТ) 300-й серии могут комплектоваться дополнительными наборами прецизионных матриц НМ (КВТ)

Адреса и контакты

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР КВТ

248033, Россия, г. Калуга
пер. Секиотовский, д.12

Телефон:
(4842)595-260
+7(903)636-52-60
E-mail: service@kvt.tools
Сайт: www.kvt-service.tools

Сведения о приемке

Гидравлическая система

ПГП-300 (КВТ)

ПГП-300А (КВТ)

Соответствует техническим условиям
ТУ 4834-019-97284872-2006.

Признан годным для эксплуатации.

Отметка о продаже



Калужский электротехнический завод «КВТ», 248033, Россия, г. Калуга, пер. Секиотовский, д.12